

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LD

Seite: 1/5

## TEILEGUTACHTEN

### Nr.374-0006-00

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /  
den Änderungsumfang : Lenker für Krafträder  
vom Typ : LD  
des Antragstellers : Ernst Fehling GmbH & Co.  
Mendener Straße 1  
D-58739 Wickede (Ruhr)

#### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

##### **Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

##### **Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

##### **Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

##### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis ) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
 Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LD

Seite: 2/5

## I. Verwendungsbereich

Universell zum Anbau gemäß Montageanleitung an alle Krafträder mit Serien- oder Austausch- Gabelbrücke mit entsprechendem Gutachten mit Lenkeraufnahmen  $\varnothing 22$  mm bzw.  $\varnothing 1''$  (25,4 mm).

## II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Typ : LD  
 Ausführung : siehe Tabelle  
 mögliche Varianten : 1) 5mm Bohrung zwischen den Einspannstellen  
 2) 5mm Bohrung im Griffbereich  
 3) Rändelung an der Einspannung  
 4) Einkerbung für Elektrokabel  
 5) je 1 Langloch (10x20) im Bereich der Einspannungen und je 1 Langloch (10x20) im Bereich der Griffe  
 Kennzeichnung : Logo Firma Fehling  
 Art : geprägt  
 Ort : auf rechten Lenkerholm, wahlweise zwischen den Einspannstellen

Technische Daten / Beschreibung :

Kennzeichnung/ Ausführung	Breite [mm]	max.Tiefe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
LD 1 / KR L 1	530	100	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 2 / HOL 3	635	135	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 3 / HOL 3a	720	165	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 4	720	110	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 5	920	130	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 6	820	120	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A
LD 7	820	165	22x2	1) 2) 3)	St 37
			22x3	1) 2) 3)	St 37
			22x2	1) 2) 3)	V2A

Fortsetzung nächste Seite

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
 Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LD

Seite: 3/5

Kennzeichnung/ Ausführung	Breite [mm]	max.Tiefe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
LD 9	970	165	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LD 10	1030	180	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LD 11	755	65	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LD 2 HD / HOL 3 HD	635	135	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 3 HD / HOL 3a HD	720	165	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 4 HD	720	110	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 5 HD	920	130	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 6 HD	820	120	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 7 HD	820	165	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 8 HD	650	80	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 9 HD	970	165	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 10 HD	1030	180	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
LD 11 HD	755	65	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)	St 37 St 37 V2A
UMR 1	800	155	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A
UMR 2	900	155	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)	St 37 St 37 V2A

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LD

Seite: 4/5

Material : Lenker Präzisionsstahl DIN2394  
St 37 verchromt bzw. V2A

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Kombinierbarkeit muß im Einzelfall bei der Anbauabnahme überprüft werden.

### IV. Hinweise und Auflagen

#### Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

Jedes Teil muß eine eindeutige Kennzeichnung haben

#### Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Der Anbau muß gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden

#### Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Die Lenker wurden ausschließlich bezüglich der Gestaltfestigkeit geprüft.

Eine Prüfung des Anbaues muß fahrzeugbezogen bei der Begutachtung auf der Grundlage des § 38 StVZO erfolgen.

Maßgebend ist der Punkt 4.2 der Richtlinie des BMV/StV 13/36.25.10-07 vom 22.08.1978 (§ 38 StVZO Erl. 4).

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

- Freigängigkeit des Lenkers und aller Anbauteile
- ausreichender Lenkeinschlag nach jeder Seite
- Funktion der Sicherung gegen unbefugte Benutzung
- Verlegung und Freigängigkeit aller Leitungen zum Lenker
- Anbau von Hydraulikausgleichsbehältern
- Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrolleuchten
- Gegebenenfalls muß ein Fahrversuch durchgeführt werden

#### Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
33	M. LENKER Fehling TYP: LD, Ausführung (siehe Tabelle unter II.), Breite (siehe Tabelle unter II.)

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LD

Seite: 5/5

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die unter Punkt II beschriebenen Lenker wurden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:  
Die Prüfung wurde nach der Richtlinie BMV/StV 13/36.25.10-07 vom 22.08.1978  
(§ 38 StVZO Erl. 4) in der Gebrauchslage durchgeführt, bei der das ungünstigste Ergebnis  
zu erwarten war.

Bei einer Oberflächenrißprüfung nach der dynamischen und den statischen  
Belastungen konnten keine Anrisse festgestellt werden.

Gegen die Verwendung der Lenker bestehen keine technischen Bedenken.

## VI. Anlagen

	Datum
6.1 Zeichnung Lenker	-
6.2 Anbauanleitung	-

## VII. Schlußbescheinigung


Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der  
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der  
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der  
StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilegutachtens hat den Nachweis (ZERT KOMMERZ Reg. - Nr. 48/99)  
erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO un-  
terhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anla-  
gen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil  
oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwen-  
dung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 21.02.2000


  
Dipl.-Ing. (FH) M. Höhler



Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LD

Anlage 6.1


Seite: 1/1

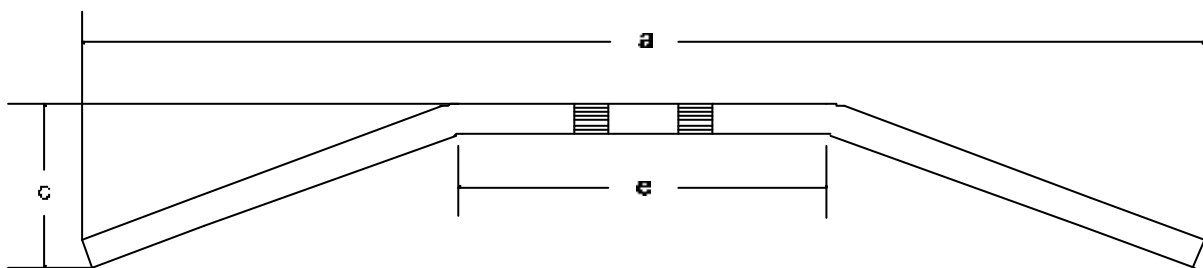

Teilegutachten Nr.: 374-0006-00-FBKA  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LD

Anlage 6.2

Seite: 1/1

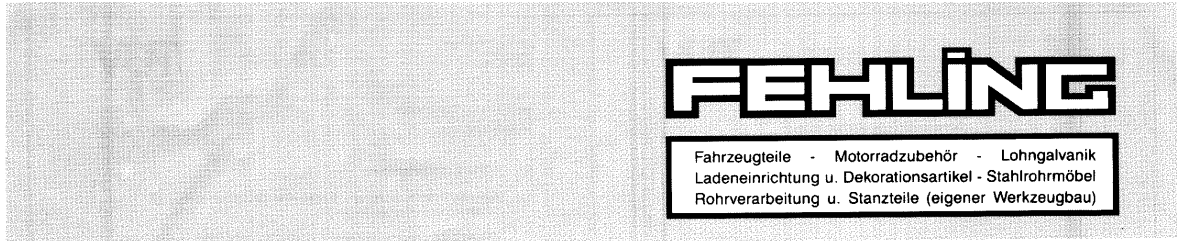

ERNST FEHLING GMBH & CO. D-58739 WICKEDE (RUHR)

**ERNST FEHLING GMBH & CO.**  
MENDENER STRASSE 1 D-58739 WICKEDE (RUHR)  
TELEFON 0 23 77 / 20 33 TELEFAX 0 23 77 / 16 35  
UST-IDNR: DE 126635681  
VOLKSBANK WICKEDE (RUHR) E. G.  
(BLZ 414 622 95) KTO.-NR. 604 000  
SPARKASSE WEHL, WICKEDE (RUHR)  
(BLZ 414 517 50) KTO.-NR. 1 040 302  
POSTGIROAMT DORTMUND  
(BLZ 440 100 46) KTO.-NR. 567 28-462

## Sonderlenker

### Anbauanleitung für Sonderlenker

Der Anbau ist wie beim Serienlenker vorzunehmen. Zusätzliche Befestigungsteile sind nicht erforderlich. Die nachfolgend aufgeführten Punkte müssen jedoch beachtet werden:

1. Der Durchmesser des Sonderlenkers muß dem Durchmesser des Originallenkers entsprechen.
2. Die funktionsgerechte Lage aller Bedienteile muß auch bei vollem Lenkeinschlag gewährleistet sein.
3. Bei hydraulischen Bremsanlagen muß der funktionsgerechte Anbau gewährleistet sein.
4. Der Lenkeinschlag muß mindestens 30° zu jeder Seite betragen. Der Freiraum zwischen Lenkergriffflächen sowie Betätigungseinrichtungen am Lenker gegenüber Fahrzeugteilen muß bei Lenkereinschlagwinkeln bis 20° mindestens 30 mm betragen. Bei darüber hinausgehenden Lenkereinschlägen genügt ein Freiraum von 20 mm.
5. Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeugs (Lenkradschloß) muß wirksam bleiben.
6. Die Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrolleuchten darf nicht beeinträchtigt werden.
7. Seilzüge, elektrische und hydraulische Leitungen müssen so bemessen und befestigt sein, daß ein Einklemmen, Verhaken oder Beschädigen bei Lenk- und Federbewegungen ausgeschlossen ist.
8. Alle oben aufgeführten Punkte gelten auch in Verbindung mit anderen Änderungen am Fahrzeug (z. B. Riser, Verkleidung)
9. Der Lenker ist in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen (z. B. Verformungen, Risse) zu untersuchen. Fehlerhafte Lenker sind sofort auszutauschen. Die Lenker dürfen auf keinen Fall gerichtet werden.

ERNST FEHLING GMBH & CO.

F:\TEXT\VORDRUCK\ANBAULEN.DOC